

**HIGH SAFETY**

Безопасность для отважных профессий



# РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

СРЕДСТВО ЗАЩИТЫ ВТЯГИВАЮЩЕГО ТИПА

# KULIK

HS-KUL01-1S  
HS-KUL01-1B  
HS-KUL01-2S  
HS-KUL01-2B

ТУ 32.99.11-039-26937632-2025  
ТР ТС 019/2011  
ИС Ga T6

**HIGH SAFETY**

ООО «Высота - М»

+7.499.398.1315  
info@high-safety.com  
high-safety.com

125424, г. Москва,  
Волоколамское шоссе, д.73



Для работы с оборудованием внимательно изучите данное руководство по эксплуатации и соблюдайте все инструкции изготовителя. Перед применением оборудования обязательно пройдите обучение по его эксплуатации.

1. Назначение и область применения .....	2
2. Основные технические характеристики .....	4
3. Маркировка .....	7
4. Требования безопасности .....	9
5. Правила эксплуатации .....	10
6. Ввод в эксплуатацию .....	16
7. Инструкция по эксплуатации .....	17
8. Техническое обслуживание и периодическая проверка .....	19
9. Ремонт и уход .....	21
10. Условия транспортирования, правила и сроки хранения .....	22
11. Гарантийные обязательства и срок службы .....	22
12. Утилизация .....	23
Формуляр (образец).....	24


Настоящее Руководство по эксплуатации (далее по тексту Руководство) средства защиты втягивающего типа (СЗВТ) **KULIK** (арт. **HS-KUL01-1S**, арт. **HS-KUL01-1B**, арт. **HS-KUL01-2S**, арт. **HS-KUL01-2B**) (далее по тексту «СЗВТ» или «СЗВТ KULIK») содержит техническое описание изделия, указания по применению и эксплуатации, технические данные и срок службы, гарантируемые изготовителем, прочую информацию, необходимую пользователю.

При эксплуатации СЗВТ следует выполнять требования данного Руководства и требования действующих на территории Российской Федерации нормативных документов, регламентирующих выполнение работ на высоте.

## 1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

СЗВТ KULIK относится к компонентам соединительной подсистемы системы обеспечения безопасности работ на высоте (страховочной системы). Представляет собой средство защиты с функцией самоблокировки и автоматическим средством натяжения и возврата втягивающегося троса.

СЗВТ производится с двумя вариантами карабинов (**рис. 1**).

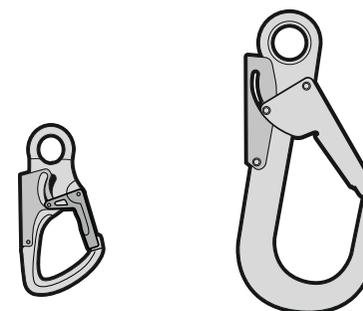

**Рис. 1** Варианты карабинов СЗВТ KULIK.


СЗВТ можно применять в случаях, когда необходимо обеспечить одновременно мобильность работника и защиту от падения с высоты (строительство, техническое обслуживание, нефтедобыча и т.д.) на поверхностях с уклоном менее 30°.

Шаг срабатывания СЗВТ до остановки падения (зависания работника) при ускорении свободного падения  $9,8 \text{ м/с}^2$  позволяет использовать его при минимальном запасе высоты в 1,8 м (фактор падения 0). При падении работника активируется система торможения, падение останавливается, при этом значительная часть высвобождающейся энергии поглощается.

- Максимальное количество одновременных пользователей – **не более одного.**

Для расширения области безопасного перемещения работника СЗВТ может быть использовано совместно с горизонтальными анкерными линиями (рис. 2).

**Предназначено для работы с факторами падения равными 0, 1, 2.**

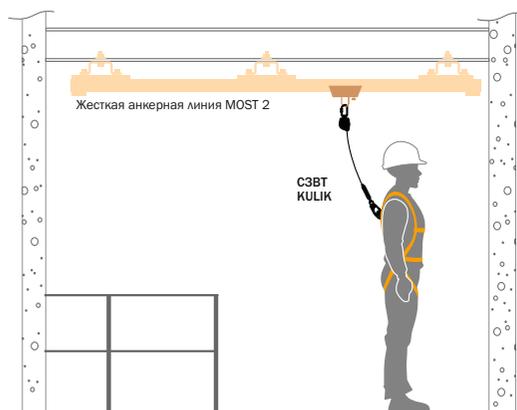

**Рис. 2 Использование СЗВТ с анкерным устройством (пример).**

СЗВТ предназначено для эксплуатации при температуре окружающей среды от минус  $50^\circ\text{C}$  до плюс  $50^\circ\text{C}$  внутри помещений и на открытом воздухе.

Элементы СЗВТ KULIK выполнены из искробезопасных материалов, что делает устройство соответствующим стандартам взрывозащиты (ГОСТ 31441.1-2011 (EN 13463-1:2001) «Оборудование неэлектрическое, предназначенное для применения в потенциально взрывоопасных средах. Часть 1. Общие требования»).

В соответствии с классификацией оборудования по группам и уровням взрывозащиты устройство имеет маркировку IIC Ga T6 - может применяться для работы во взрывоопасных газовых средах в помещениях и наружных установках с максимальной температурой поверхности элементов ниже  $85^\circ\text{C}$ , кроме подземных выработок шахт, рудников и их наземных строений.

Некорректное использование СЗВТ может привести к серьезным травмам или летальному исходу.

Компания-изготовитель ООО «Высота-М» в целях постоянного улучшения качества своей продукции оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию СЗВТ KULIK, сохраняя его основные эксплуатационные характеристики.

## 2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технические характеристики отвечают требованиям соответствующих разделов:

- ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты»;
- ГОСТ Р EN 360-2008 (EN 360:2002) «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты от падения с высоты. Средства защиты втягивающего типа. Общие технические требования. Методы испытаний»;
- ГОСТ 31441.1-2011 (EN 13463-1:2001) «Оборудование неэлектрическое, предназначенное для применения в потенциально взрывоопасных средах. Часть 1. Общие требования»;
- ГОСТ Р EN 362-2008 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты от падения с высоты. Соединительные элементы. Общие технические требования. Методы испытаний»;
- ГОСТ Р EN 355-2008 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты от падения с высоты. Амортизаторы. Методы испытаний».

Основные параметры	Значения
Количество пользователей	1
Максимальная масса пользователя, включая массу инструментов и оборудования	150 кг
Материал корпуса	Поликарбонат
Материал троса	Нержавеющая сталь
Диаметр троса	5 мм
Длина троса	2 м
Температура эксплуатации	От $-50^\circ\text{C}$ до $+50^\circ\text{C}$
Климатические пояса	I, II, III, IV, «особый»



**HS-KUL01- 1S**

карабин класса Т, раскрытие 24 мм,  
алюминиевый сплав



**HS-KUL01- 2S**

карабины класса Т, раскрытие 24 мм,  
алюминиевый сплав



**HS-KUL01- 1B**

карабин класса А/Т, раскрытие 60 мм,  
алюминиевый сплав



**HS-KUL01- 2B**

карабины класса А/Т, раскрытие 60 мм,  
алюминиевый сплав

Продукция изготовлена  
по ТУ 32.99.11-039-26937632-  
2025.

На конце стропа распо-  
ложен карабин класса А/Т или Т с  
двойным пальчиковым механиз-  
мом фиксации. Основные  
характеристики карабинов для  
всех артикулов СЗВТ KULIK  
указаны на **рис. 3**.

СЗВТ KULIK комплектует-  
ся стальной скобой, соединенной  
с корпусом устройства.



## ОБОЗНАЧЕНИЯ

1. Карабин класса В (входит в комплектацию)
2. Корпус
3. Ограничитель
4. Маркировка
5. Строп (трос)
6. Амортизатор
7. Карабин класса А/Т

**Рис. 4** Устройство СЗВТ KULIK.

### 3. МАРКИРОВКА

Маркировка размещена на трудноудаляемой этикетке (рис. 5), приклеенной на корпус СЗВТ KULIK, в соответствии с ТР ТС 019/2011 и ГОСТ Р ЕН 365-2010 и содержит следующие характеристики:

- наименование модели;
- торговая марка изготовителя;
- длина троса;
- обозначение Технического регламента Таможенного союза «ТР ТС 019/2011»;
- Единый знак обращения продукции на рынке Евразийского экономического союза;
- документ, в соответствии с которым изготовлено изделие;
- пиктограмма «Ознакомьтесь с Руководством по эксплуатации»;
- серийный номер;
- артикул;
- маркировка ГОСТ 31441.1-2011 (EN 13463-1:2001) «Оборудование неэлектрическое, предназначенное для применения в потенциально опасных средах. Часть 1. Общие требования»;
- дата изготовления в формате ММ/ГГГГ.



Рис. 5 Этикетка с маркировкой.

### ОБОЗНАЧЕНИЕ ПИКТОГРАММ:

<p>1.</p>  <p>Используйте точки крепления на привязи для соединения с СЗВТ, соответствующие стандарту ГОСТ Р ЕН 361-2008 (EN 361:2002)</p>	<p>2.</p>  <p>Перед каждым использованием проводить функциональную проверку работы блокирующего механизма</p>	<p>3.</p>  <p>Максимальная масса пользователя, включая массу инструментов и оборудования</p>
<p>4.</p>  <p>Осмотр СЗВТ до и после каждого использования</p>	<p>5.</p>  <p>Исключить бесконтрольное втягивание троса</p>	<p>6.</p>  <p>Допустимый угол отклонения рабочего троса от вертикальной оси крепления СЗВТ к анкерной точке без необходимости учета фактора маятника</p>
<p>7.</p>  <p>Самостоятельный ремонт СЗВТ запрещён</p>	<p>8.</p>  <p>Запрещается эксплуатация СЗВТ для защиты от падений через острую кромку во избежание ретирания троса</p>	

## 4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

СЗВТ CHIBIS должно эксплуатироваться в строгом соответствии с требованиями Правил по охране труда при работе на высоте, утвержденных Приказом Минтруда России от 16.11.2020 № 782н (в действующей редакции на момент эксплуатации) и данным Руководством.

К эксплуатации СЗВТ допускаются лица, достигшие возраста восемнадцати лет, изучившие данное Руководство, принцип его действия, прошедшие обучение по его правильной эксплуатации, прошедшие обучение и инструктажи по охране труда и имеющие квалификацию, соответствующую характеру выполняемых работ. Уровень квалификации подтверждается документом о профессиональном образовании (обучении) и (или) о квалификации.

Работники, выполняющие работы на высоте, в соответствии с действующим законодательством должны проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические медицинские осмотры. Работы на высоте не могут выполняться лицом, состояние здоровья которого может повлиять на безопасность, как во время ежедневного использования, так и в случае спасательной операции.

В организации, эксплуатирующей СЗВТ CHIBIS, должен быть составлен план мероприятий по эвакуации и спасению работников при возникновении аварийной ситуации и при проведении спасательных работ. При разработке плана аварийных мероприятий необходимо учитывать психофизиологические факторы риска, влияющие на работника при выполнении работ по эвакуации и спасению.

Перед началом работ необходимо определить и учесть риски, возникающие при работе с СЗВТ: фактор падения (**рис. 6**), фактор отсутствия запаса высоты (**рис. 9**), фактор маятника при падении (**рис. 7**), климатические условия, верхние и нижние температурные пределы, возможное соприкосновение троса СЗВТ с острыми краями (**рис. 8**), максимальную нагрузку.

Запрещается применение СЗВТ в работах, не предусмотренных в данном Руководстве.

Перед началом эксплуатации СЗВТ необходимо проведение предэксплуатационной проверки его функционирования с целью гарантии того, что оно находится в рабочем состоянии и действует должным образом.

Категорически запрещается вносить любые изменения в конструкцию СЗВТ CHIBIS.

Динамические, статические и другие испытания СЗВТ в эксплуатирующей организации запрещены.

СЗВТ CHIBIS совместимо со всеми средствами индивидуальной защиты от падения с высоты TM HIGH SAFETY (совместимость означает эффективное взаимодействие), прошедшими сертификацию по ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты».

Средства индивидуальной защиты, не прошедшие ежегодную проверку компетентным лицом и не имеющие сертификат соответствия применять совместно с СЗВТ **запрещено!**

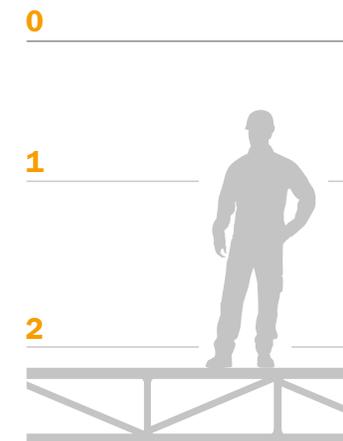


Рис. 6 Факторы падения.

## 5. ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

Выбор вида анкерного устройства, соединительной подсистемы и привязи осуществляется исходя из характера предстоящих работ и указывается в плане производства работ на высоте (ППР на высоте) или в технологических картах работ на высоте (ТК).

При использовании СЗВТ CHIBIS в системе обеспечения безопасности работ на высоте, необходимо изучить руководства по эксплуатации всех средств индивидуальной защиты, используемых совместно с ним.

**Системы обеспечения безопасности работ на высоте должны:**

- соответствовать существующим условиям на рабочих местах, характеру и виду выполняемой работы;
- учитывать эргономические требования и состояние здоровья работника;
- с помощью систем регулирования и фиксирования, а также подбором размерного ряда соответствовать росту и размерам работника.



Внимание!

Во избежание самопроизвольного раскручивания муфты овального карабина, которым СЗВТ присоединяется к анкерной точке, рекомендуется закреплять карабин муфтой и затвором вверх.

- использовать устройство на недостаточной на случай падения высоте или при наличии препятствий на пути падения;
- использовать СЗВТ, если на работу одного из компонентов системы обеспечения безопасности работ на высоте оказывается воздействие или помехи со стороны другого её компонента или элемента;
- использовать СЗВТ без предварительно разработанного плана мероприятий по эвакуации и спасению работников на случай падения и зависания пользователя;
- использовать СЗВТ, если маркировка отсутствует либо неразборчива, а также если за последние 12 месяцев не проводилась периодическая проверка компетентным лицом;
- самостоятельно заменять элементы устройства на не сертифицированные элементы или элементы сторонних производителей;
- использовать СЗВТ с неисправными средствами индивидуальной защиты (средства защиты втягивающего типа, карабины, страховочные привязи и т.д.);
- присоединять устройство к точкам на привязи, предназначенным для рабочего позиционирования;
- присоединять дополнительные элементы (стропы, анкерные петли и т.д.) между концевым карабином/карабинами СЗВТ и точкой крепления на привязи;
- использовать средство с явными дефектами (коррозия, трещины, деформация и т.д.);
- использовать СЗВТ, участвовавшее в остановке падения (после чего оно не может применяться до тех пор, пока не будет письменного подтверждения от компетентного лица, что его можно применять далее);
- превышать разрешенную нагрузку;
- завязывать строп в узел;
- препятствовать втягиванию стропа;
- присоединять к двухплечевому СЗВТ более одного пользователя.



Внимание!

Когда СЗВТ не эксплуатируется, трос должен находиться в смотанном (втянутом) положении.

Не допускайте попадание троса СЗВТ подмышки или между ног.

Каждый раз перед началом работ необходимо удостовериться в наличии свободного пространства под пользователем на рабочем месте, чтобы обеспечить беспрепятственное падение работника, если таковое произойдет.

Работники, допускаемые к работам на высоте, должны проводить осмотр выданных им средств индивидуальной защиты до и после каждого использования, чтобы убедиться в их рабочем состоянии.

#### **Процедуры, которые необходимо осуществлять перед каждым использованием СЗВТ (предэксплуатационная проверка):**

1. Проверить соединения на отсутствие их ослабления.
2. Убедиться в наличии всех крепежных элементов и надежности их крепления.
3. Выполнить проверку корпуса на отсутствие деформаций, трещин и иных повреждений.
4. Строп должен вытягиваться и втягиваться полностью, без остановок или провисания.
5. Убедиться, что СЗВТ блокируется, если резко дернуть за строп. Блокировка должна быть жесткой, без проскальзывания.
6. Убедиться, что строп втягивается должным образом. Для этого вытянуть строп и дать ему медленно втянуться обратно.
7. Убедиться, что амортизатор цел и СЗВТ не было задействовано в остановке падения.
8. Все этикетки должны быть на месте и легко читаться.
9. Выполнить осмотр всех металлических компонентов СЗВТ на предмет отсутствия коррозии и иных деформаций.
10. Проверить строп на предмет отсутствия порезов, разрывов, петель, оборванных нитей, сильно истертых участков.

Если в результате осмотра СЗВТ выявлены неисправности и дефекты, оно должно быть незамедлительно изъято из эксплуатации.




Внимание!

Расположение работника относительно анкерного устройства, при котором  $\alpha \geq 30^\circ$ , требует учета фактора маятника, то есть характеристики возможного падения работника, сопровождающегося маятниковым движением (рис. 7).

Фактор маятника учитывает фактор падения, изменение траектории падения работника из-за срабатывания амортизатора, наличие запаса высоты и свободного пространства не только вертикально под местом падения, но и по всей траектории падения.

Рис. 7 Падение работника, сопровождающееся маятниковым движением.

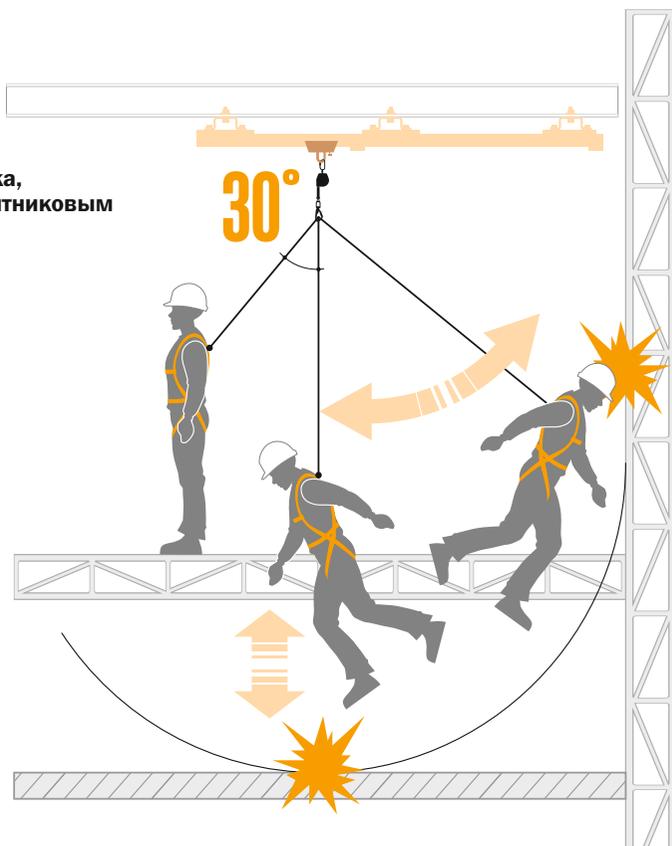

В фактор маятника должно быть включено возможное перемещение стропа по кромке от точки 1 до точки 2 с истиранием до разрыва, вызываемое маятниковым перемещением работника при его падении (рис. 8). Чтобы этого избежать, работайте непосредственно под местом анкерного крепления или как можно ближе к нему (отклонение троса от вертикали не более  $30^\circ$ ).

Минимальная высота (запас высоты) рабочего места при использовании СЗВТ составляет 1,8 м согласно п. 3.1 приложения 8 Правил по охране труда при работе на высоте № 782н (рис. 9).

При установке СЗВТ вертикально над пользователем (фактор падения равен 0) свободное пространство под пользователем во время работы в положении стоя должно быть не менее 1,3 м (рис. 10). Если рабочий стоит на коленях или приседает, необходимо дополнительно увеличить запас высоты на 1 м.

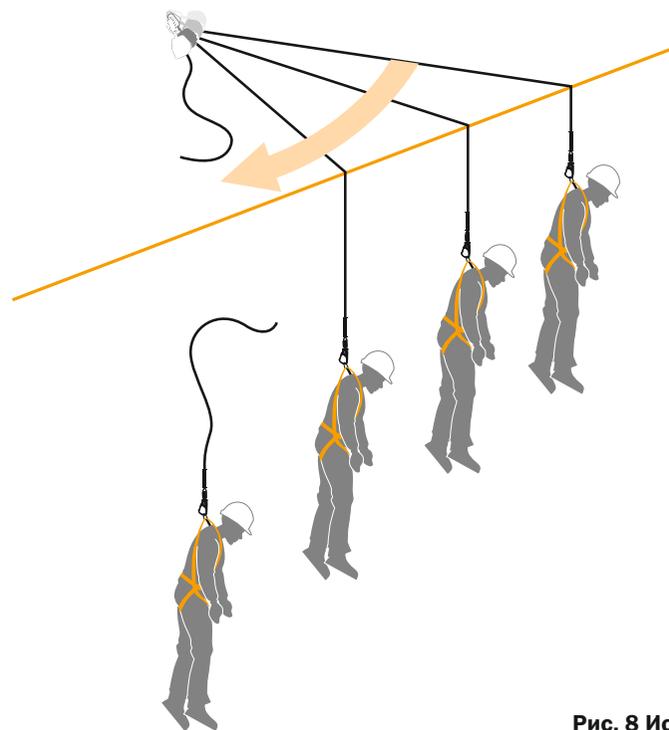


Рис. 8 Истирание троса до разрыва при падении с маятниковым перемещением.

Рис. 9 Минимальная высота (запас высоты) рабочего места.

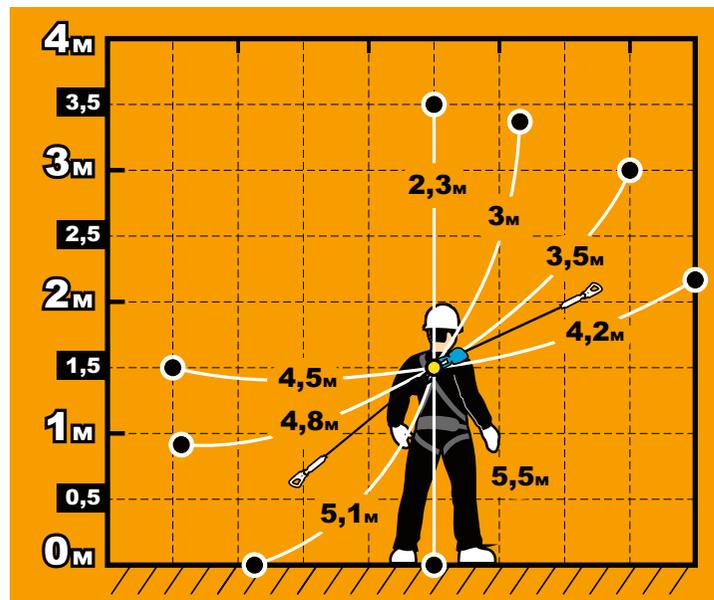


Рис. 10 Расчет минимальной высоты (запаса высоты) рабочего места в зависимости от положения анкерного устройства относительно пользователя.

## 6. ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

### Последовательность подготовки к эксплуатации:

- удалить упаковочные материалы;
- удостовериться в отсутствии повреждений;
- убедиться в отсутствии опасных и вредных факторов в зоне проведения работ.

Перед началом работы необходимо составить технологическую карту производства работ на высоте с применением СЗВТ СИВІS.

Перед первым применением СЗВТ и его вводом в эксплуатацию компетентному лицу\* необходимо убедиться в его рабочем состоянии, а именно:

1. Внимательно изучить данное Руководство.
2. Проверить соответствие маркировки на СЗВТ и на упаковке.
3. Провести тщательный визуальный осмотр с целью получения оценки технического состояния СЗВТ (см. раздел 5 «Правила эксплуатации»).
4. Провести обучение и инструктаж по охране труда и эксплуатации СЗВТ СИВІS со всеми работниками, допущенными к его эксплуатации.
5. Внести данные в Формуляр (образец Формуляра см. стр. 24 данного Руководства) и сделать отметку о вводе в эксплуатацию.

Вся информация о СЗВТ (наименование, серийный номер, дата ввода в эксплуатацию, информация по проверкам и выводу из эксплуатации) должна быть указана в Формуляре.



Внимание!

Использовать СЗВТ без заполненного должным образом Формуляра **ЗАПРЕЩАЕТСЯ!**

Ответственность за заполнение Формуляра несет эксплуатирующая организация.

\* **Компетентное лицо** – это лицо, которое ознакомлено с рекомендациями, инструкциями и текущими требованиями к периодическим проверкам, составляемыми изготовителем применительно к соответствующему компоненту, подсистеме или системе.

## 7. ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

### Последовательность работы с СЗВТ:

1. Провести предэксплуатационную проверку СЗВТ (см. раздел 5 «Правила эксплуатации»).
2. Провести предэксплуатационную проверку всех компонентов системы обеспечения безопасности работ на высоте, используемых совместно с СЗВТ, в соответствии с их руководствами по эксплуатации.
3. Соединить овальный карабин с анкерной точкой (1) или анкерной петлей (2) (рис. 11).
4. Присоединить СЗВТ при помощи карабина на конце стропа к точке крепления на привязи с маркировкой «А» (буква «А» должна быть полностью закрашена) (рис. 12) или соединив одновременно с двумя точками крепления, обозначенными половиной буквы «А».
5. Убедиться, что все соединительные элементы надежно закрыты.

Рис. 11 Крепление СЗВТ к анкерной точке (1) и анкерной петле (2).

Точка крепления на страховочной привязи должна находиться выше центра тяжести работника.

### ЗАПРЕЩАЕТСЯ!

- присоединяться к одной из точек, имеющих маркировку «половина закрашенной А»;
- присоединяться к D-образным кольцам на пояском ремне.

Не эксплуатируйте СЗВТ пока оно не будет полностью установлено, проверено и одобрено для использования компетентным лицом.



### Последовательность работы с СЗВТ в качестве стропа:

1. Провести предэксплуатационную проверку СЗВТ (см. раздел 5 «Правила эксплуатации»).
2. Провести предэксплуатационную проверку всех компонентов системы обеспечения безопасности работ на высоте, используемых совместно с СЗВТ, в соответствии с их руководствами по эксплуатации.
3. Присоединить СЗВТ при помощи овального карабина к точке крепления на привязи с маркировкой «А» (буква «А» должна быть полностью закрашена) или соединив одновременно с двумя точками крепления, обозначенными половиной буквы «А».
4. Соединить карабин на конце стропа СЗВТ с анкерной точкой.
5. Убедиться, что все соединительные элементы надежно закрыты.

Анкерная точка, к которой присоединяется СЗВТ, должна иметь статическую прочность не менее 15 кН и соответствовать требованиям ГОСТ EN 795-2019 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты от падения с высоты. Устройства анкерные. Общие технические требования. Методы испытаний».

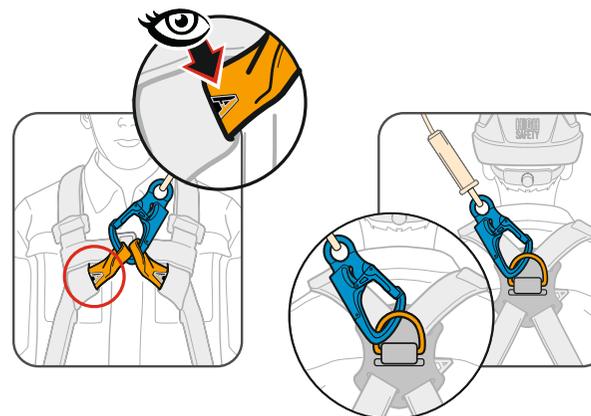


Рис. 12 Соединение СЗВТ BEKAS с точками крепления на привязи.



Внимание!

Ответственность за эксплуатационную пригодность СЗВТ STRIZH несет организация/лицо, осуществлявшее его монтаж (установку). Изготовитель не несет ответственности за риск, возникающий при неправильном монтаже (установке) и не соблюдении требований данного Руководства.

При возникновении любых вопросов Вы всегда можете обратиться в наш сервисный отдел удобным для Вас способом (тел.: +7 (499) 398-13-15, e-mail: [info@high-safety.com](mailto:info@high-safety.com), [service@high-safety.com](mailto:service@high-safety.com)).

## 8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ПРОВЕРКА

Работодатель обязан организовать регулярную проверку исправности систем обеспечения безопасности работ на высоте в соответствии с указаниями данного Руководства, а также своевременную замену элементов, компонентов или подсистем с утраченными защитными свойствами.

Компетентное лицо, ответственное за эксплуатацию СЗВТ KULIK, должно постоянно обеспечивать контроль соответствия его технического состояния и сопутствующих средств индивидуальной защиты действующим нормам, правилам безопасности и эксплуатационным документам. Данное лицо должно контролировать совместимость СЗВТ и используемых с ним средств индивидуальной защиты.

В процессе эксплуатации СЗВТ должно подвергаться периодическим проверкам: плановым и внеплановым. Периодические проверки могут проводиться только компетентным лицом, подготовленным для их проведения, и строго в соответствии с процедурами периодических проверок от изготовителя (см. ниже).

**Плановые проверки** проводятся не реже одного раза в 12 месяцев, а также перед первым использованием. По итогам плановой проверки в Формуляре делается запись.

**Внеплановые проверки** проводятся в случае применения СЗВТ не по назначению, влияния на него вредных и опасных факторов и т.п. По итогам внеплановой проверки в Формуляре делается запись.

**Процедуры, которые необходимо осуществлять во время периодической проверки:**

- очистить от загрязнений средствами, которые не оказывают негативного воздействия ни на материалы СЗВТ, ни на пользователя;
- убедиться, что СЗВТ не подвергалось ремонту, а его модификация не менялась;
- проверить наличие и читаемость маркировки;
- убедиться, что срок годности не истек;
- осуществить визуальный контроль износа всех частей и элементов СЗВТ KULIK;
- а также все процедуры, проводимые во время предэксплуатационной проверки (см. раздел № 5 «Правила эксплуатации»).

При эксплуатации СЗВТ необходимо учитывать условия окружающей среды в месте эксплуатации и вредных факторов (наличие агрессивных сред, высокая периодичность использования, температура, влажность), которые могут послужить причиной его ускоренной коррозии. При наличии таких факторов необходимо проведение технического обслуживания и периодической проверки чаще, чем один раз в 12 месяцев.

Средства индивидуальной защиты (привязи, карабины и т.д.), используемые совместно с СЗВТ KULIK проходят осмотр согласно их руководствам по эксплуатации.

Данные о вводе СЗВТ в эксплуатацию, хронологии периодических проверок необходимо заносить в Формуляр (образец Формуляра см. стр. 24 данного Руководства) с указанием следующих данных:

- 1) дата и детали каждой периодической проверки, фамилия и подпись компетентного лица, уполномоченного к выполнению данного мероприятия;
- 2) дата следующей запланированной периодической проверки.



**Внимание!**

СЗВТ KULIK должно быть незамедлительно изъято из эксплуатации, если оно:

- не удовлетворило требованиям безопасности при проведении предэксплуатационной проверки пользователем и/или периодической проверки компетентным лицом;
- было задействовано для остановки падения (после чего СЗВТ не может применяться до тех пор, пока не будет письменного подтверждения от компетентного лица, что его можно применять далее);
- применялось не по назначению;
- при обнаружении значительных механических повреждений, деформации;
- отсутствует или не читается маркировка, нанесенная изготовителем;
- неизвестна полная история использования данного СЗВТ (отсутствует информация в Формуляре);
- истек срок службы;
- истек срок хранения.

Во избежание возможности использования отбракованного СЗВТ, оно должно быть утилизировано в соответствии с правилами по утилизации (раздел № 12 данного Руководства).

## 9. РЕМОНТ И УХОД



Внимание!

Запрещается:

- самостоятельно выполнять ремонт элементов СЗВТ KULIK;
- заменять их или вносить изменения в их конструкцию;
- а также использовать несертифицированные элементы и элементы сторонних производителей.

Во время эксплуатации СЗВТ следует оберегать от попадания химических составов, непосредственного контакта с открытым пламенем, каплями раскаленного металла и заостренными поверхностями, абразивными веществами и иного воздействия, способного снизить прочностные характеристики материалов, из которых оно изготовлено.

В случае использования СЗВТ в экстремальных условиях (при воздействии очень высокой или очень низкой температуры, морской воды, чрезвычайно агрессивных сред, частого механического воздействия и т.д.) его эксплуатационные свойства снижаются даже после короткого периода работы.

Чистить СЗВТ необходимо мягкой тряпкой или губкой, смоченной в воде со слабощелочным или нейтральным чистящим средством (например, мыльный раствор). После этого необходимо его насухо вытереть и просушить на воздухе. Располагайте СЗВТ при сушке так, чтобы вода могла свободно с него стекать. Не ускоряйте сушку с помощью нагревания. Чистить только снаружи. Не следует применять высокоабразивные губки, использовать щелочи, кислоты и растворители.

**Важно!** Чрезмерное скопление грязи на СЗВТ может препятствовать свободному втягиванию троса, в результате чего возникает риск свободного падения.

## 10. УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ, ПРАВИЛА И СРОКИ ХРАНЕНИЯ

СЗВТ KULIK может быть транспортировано любым видом транспорта. Условия транспортирования должны соответствовать ГОСТ 23170-78 «Упаковка для машиностроения» и ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия». Упаковка должна обеспечивать защиту от механических, химических и других видов повреждений, природных и климатических воздействий.

Хранить СЗВТ следует в сухом состоянии, очищенное от загрязнений, при температуре от плюс 5 °С до плюс 30 °С, в сухом и чистом месте, защищенном от прямых солнечных лучей. Избегайте помещений, в атмосфере которых могут присутствовать пары химических веществ. После длительного хранения компетентному лицу необходимо тщательно проверить СЗВТ.

Защитные свойства при правильном хранении не теряются. Срок хранения 10 лет с даты изготовления при условии соблюдения правил хранения. Дата изготовления нанесена на этикетку на корпусе СЗВТ в составе маркировки. После окончания срока хранения СЗВТ необходимо вывести из эксплуатации и утилизировать (см. раздел № 12 данного Руководства).

## 11. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СРОК СЛУЖБЫ

**Изготовитель гарантирует:**

- соответствие конструкции СЗВТ KULIK ТУ 32.99.11-039-26937632-2025 и техническим характеристикам, приведенным в данном Руководстве, при соблюдении пользователями условий хранения, транспортирования, монтажа и эксплуатации;
- устранение дефектов (производственный брак компонентов изделия и дефекты материалов, возникшие по вине изготовителя и выявленные потребителем в процессе хранения или эксплуатации) и замену вышедшего из строя СЗВТ в течение гарантийного срока эксплуатации, 1 год от даты ввода в эксплуатацию, за счет изготовителя.

Срок годности (службы) составляет 10 лет с даты изготовления, указанной на маркировке изделия, учитывая срок хранения и при условии проведения компетентным лицом ежегодных периодических проверок. Фактический срок службы может быть сокращен при несоблюдении условий данного Руководства в части правил эксплуатации, ухода, упаковки, транспортирования и хранения, частоты и условий использования, использования СЗВТ не по назначению, в результате естественного износа.

#### Гарантия не распространяется на:

- повреждение покрытия (лакокрасочное, цинковое, анодное), при его наличии;
- элементы и компоненты, поврежденные в результате остановки падения;
- естественный износ;
- самостоятельную установку (монтаж);
- компоненты, поврежденные в результате использования в несоответствии с данным Руководством или использования СЗВТ не по назначению.

#### Изготовитель не принимает претензии:

- если истек гарантийный срок;
- при несоблюдении правил монтажа и эксплуатации СЗВТ, представленных в данном Руководстве;
- если потребитель без согласования с изготовителем самостоятельно разобрал СЗВТ и выполнял его ремонт;
- при несоблюдении рекомендаций, указанных в разделе № 9 «Техническое обслуживание и периодическая проверка» данного Руководства.

## 12. УТИЛИЗАЦИЯ

По окончании срока службы произвести работы по утилизации СЗВТ KULIK.

Для утилизации следует разобрать СЗВТ на сборочные единицы и детали, затем в зависимости от материалов произвести утилизацию в соответствии с требованиями Федерального закона от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» или локального законодательства.

Утилизация вместе с бытовыми отходами не допускается.

## ФОРМУЛЯР

Модель и артикул					
Средство индивидуальной защиты от падения с высоты. Средство защиты втягивающего типа, модель KULIK			<input checked="" type="checkbox"/> арт. HS-KUL01-1S <input type="checkbox"/> арт. HS-KUL01-1B <input type="checkbox"/> арт. HS-KUL01-2S <input type="checkbox"/> арт. HS-KUL01-2B		
Серийный номер: <i>0-00001</i>			Дата изготовления: <i>01.2024</i>		
Изготовитель	ООО «Высота-М» 125424, Россия, г. Москва, вн. тер. Г. Муниципальный округ Покровское-Стрешнево, Волоколамское шоссе, дом 73, помещение I, ком. 27-36, оф. 707, этаж технический; тел.: +7 (499) 398 13 15 e-mail: <a href="mailto:info@high-safety.com">info@high-safety.com</a> <a href="http://www.high-safety.com">www.high-safety.com</a>			Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции:  141800, Россия, Московская область, г.о. Дмитровский, г. Дмитров, ул. Профессиональная, д. 169	
ОТМЕТКИ О ВВОДЕ / ВЫВОДЕ ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ, ПЕРИОДИЧЕСКИХ / ВНЕПЛАНОВЫХ ПРОВЕРКАХ					
Дата	Причина внесения записи	Информация об обнаруженных дефектах и т.д.	Результат проверки (продолжить эксплуатацию/ вывести из эксплуатации)	Дата следующей запланированн ой периодической проверки	ФИО и подпись компетентного лица
<i>05.02. 2024 г.</i>	<i>Ввод в эксплу- атацию</i>	<i>—</i>	<i>—</i>	<i>04.02. 2025 г.</i>	<i>Иванов И. И. </i>
<i>04.02. 2025 г.</i>	<i>Периоди- ческая проверка</i>	<i>Дефектов нет</i>	<i>Можно исполь- зовать далее</i>	<i>03.02. 2026 г.</i>	<i>Иванов И. И. </i>

